

CALIBRACIÓN I150

MANTENER PULSADA TECLA FLECHAS Y ENCENDER VISOR
PULSADA DURANTE LA CUENTA ATRÁS
APARECE "D Y UN VALOR"
PULSAR TECLA TARA PARA CAMBIAR EL VALOR DE LAS DIVISIONES
EJEMPLO PARA 60KG PONDREMOS 2
PULSAR TECLA FLECHAS PARA CONFIRMAR
APARECE "P Y UN VALOR"
PULSAR TECLA TARA PARA CAMBIAR EL VALOR DE LOS DECIMALES
(0, 0.0, 0.00, 0.000)
EJEMPLO PARA 60KG DIV 2 PONDREMOS 0.00
PULSAR TECLA DE LAS FLECHAS PARA CONFIRMAR
APARECE FULL
PULSAR TECLA TARA
APARECE TODO A CERO SI NO SE HA REALIZADO CALIBRACION ALGUNA O EL VALOR ANTERIOR DE
CON LA TECLA TARA CAMBIAMOS DIGITO Y CON LA "0" CAMBIAMOS NUMERO
PULSAR FLECHAS PARA CONFIRMAR
APARECE "NO LOAD"
PONER LA PLATAFORMA SIN PESO
PULSAR FLECHAS PARA CONFIRMAR
APARECE "ADLOAD"
PULSAR TECLA TARA
COLAMOS EL PESO QUE UTILIZAREMOS PARA CALIBRA CON LAS TECLAS TARA Y "0"
COLOCAMOS PESO EN LA PLATAFORMA Y PULSAMOS TECLA FLECHAS
APARECE END
QUITAMOS TAPON Y PRESIONAMOS BOTON

CAL.